
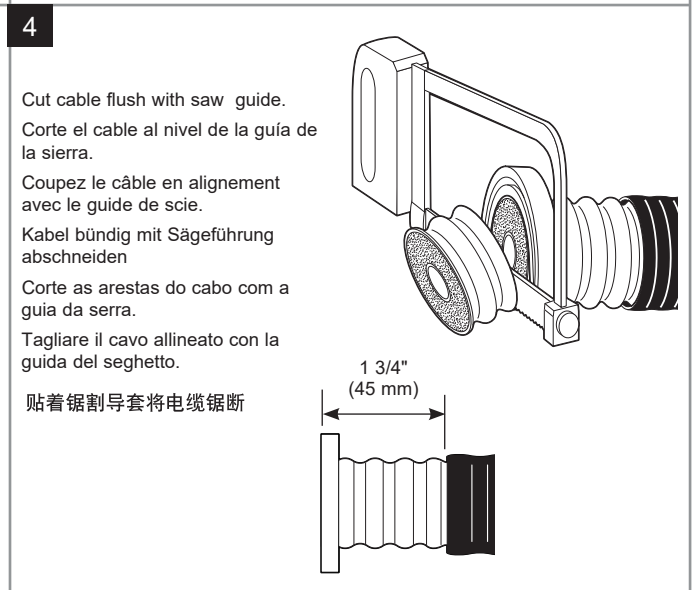
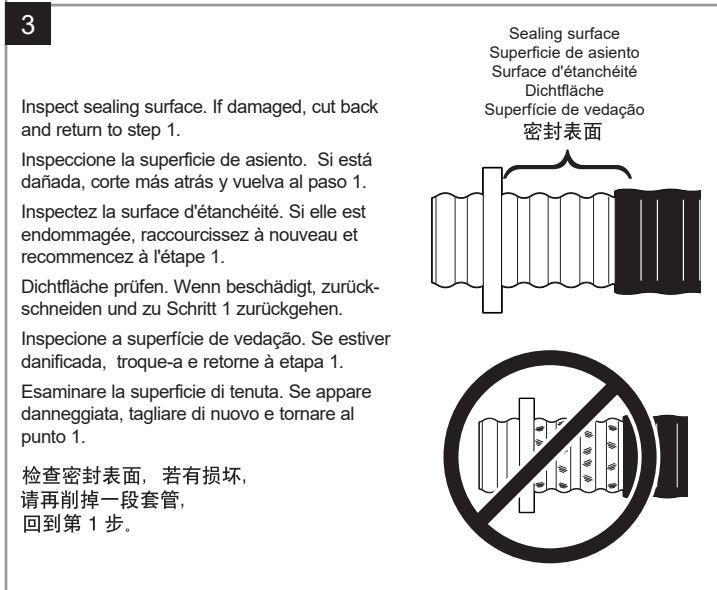
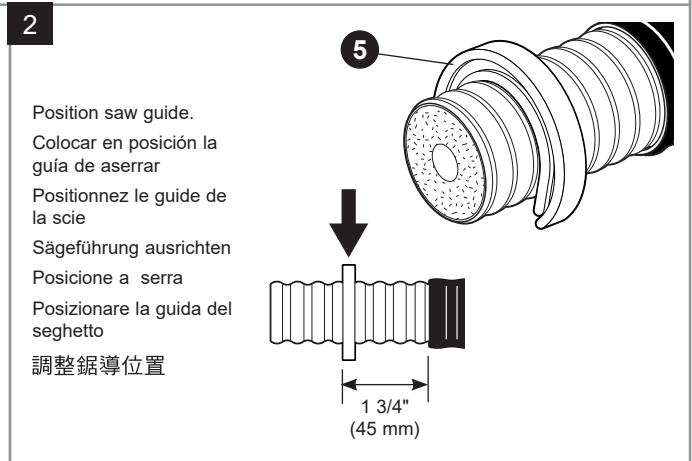
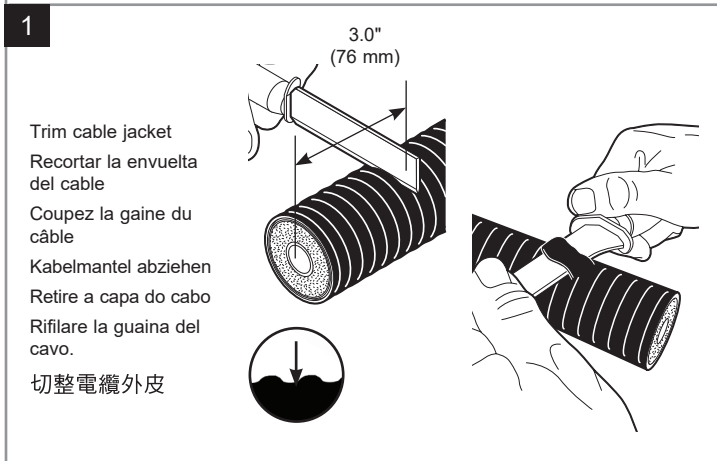
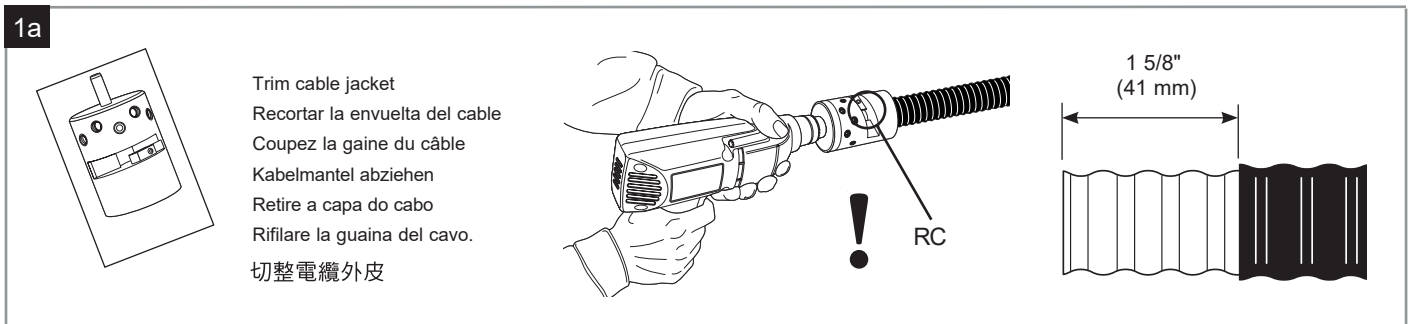


**1 5/8" EIA Positive Stop™ Connectors**  
for HELIAX® Coaxial Cable

Andrew Institute offers installation training.

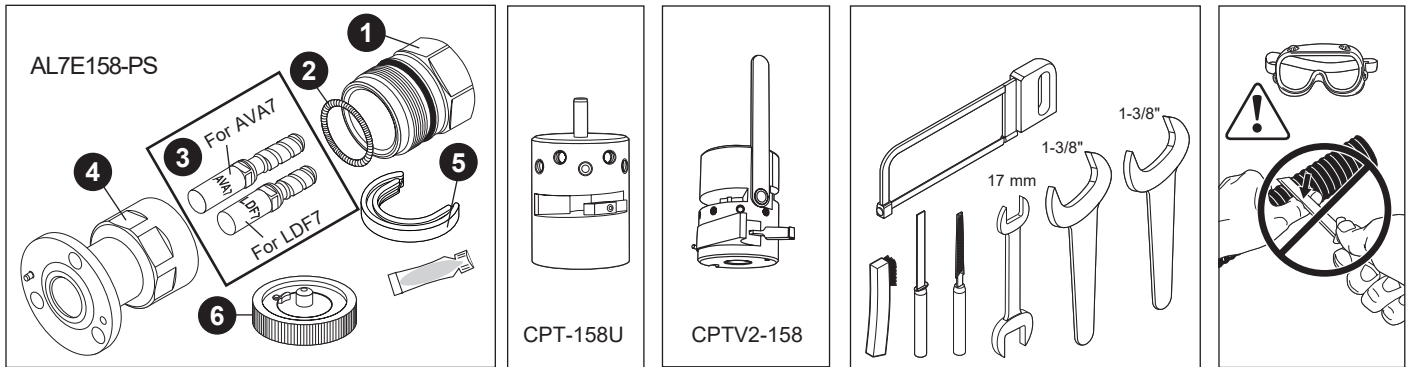

**5**

Deburr  
Quitar las virutas  
Ebavurez  
Entgraten  
Tirar as rebarbas  
Sbavare  
去毛刺

Inside edge, inner conductor  
Borde interior, conductor interno  
Bord interne, conducteur intérieur  
Innenkante, Innenleiter  
Borda interna, condutor interno  
Bordo interno, conduttore interno  
内缘, 内导体

Inside edge, outer conductor  
Borde exterior, conductor externo  
Bord externe, conducteur extérieur  
Außenkante, Außenleiter  
Borda externa, condutor externo  
Bordo esterno, conduttore esterno  
外缘, 外导体

Be sure outer conductor is round and undistorted  
Asegúrese de que el conductor externo es circular y no está deformado  
Vérifiez si le conducteur extérieur a conservé sa forme ronde, sans distorsion  
Außenleiter muss rund und nicht verformt sein. Verifique se o condutor externo está redondo e se não está deformado  
Verificare che il conduttore esterno sia tondo e non deformato  
外导体必须呈圆形, 且没有变形

**6**

Remove debris.  
Retirar los restos.  
Enlevez les débris.  
Metallspäne entfernen.  
Remova os detritos.  
去除殘渣

**7**

Add clamping nut.  
Añadir la tuerca sujetadora.  
Mettez en place l'écrou de serrage.  
Klemmutter montieren.  
Acrescente a porca de aperto.  
加緊固螺母

**8**

Add spring ring.  
Añadir el anillo elástico.  
Mettez en place la bague ressort.  
Federring montieren.  
Acrescente o anel de mola.  
加彈簧圈

**9**

Compress foam.  
Comprimir el material de espuma.  
Comprimez la mousse  
Verschäumung zusammendrücken.  
Comprima a espuma.  
壓緊泡沫塑:

1/8" (3 mm) minimum  
Mínimo 1/8" (3 mm)  
1/8" (3 mm) minimum  
Mind. 1/8" (3 mm)  
Mínimo de 1/8" (3 mm)  
Mínimo 1/8" (3 mm)

**10** Choose correct contact for cable type, refer to page 1

Tighten the stub until it contacts the end of the inner conductor.  
Apretar el vástago hasta que toque el fondo del conductor interno.  
Serrez l'embout jusqu'à ce qu'il touche l'extrémité du conducteur intérieur.  
Stutzen festziehen, bis er das Ende des Innenleiters berührt.  
Aperte a ponta até encostar na extremidade do condutor interno.  
擰緊卡頭直到它接觸內導體端部。

**11**

Attach connector to body.  
Añadir el cuerpo del conector.  
Fixez le corp du connecteur.  
Steckergehäuse befestigen.  
Coloque o corpo do conector.  
清理毛刺和碎屑

**12**

部件名称 (Part Name)	表一 有毒有害物质或元素名称及含量标识格式					
	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
连接器 (Connector)	X	O	O	O	O	O

O: 表示有毒有害物质在该部件所有的均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

**ANDREW an Amphenol company**  
2601 Telecom Parkway, Richardson, Texas, 75082, USA  
www.andrew.com

**Technical Support**  
+1 888 297 6433, Option 3 (Toll Free US and Canada)  
awpnarsupport@andrew.com

Notice: ANDREW disclaims any liability or responsibility for the results of improper or unsafe installation, inspection, maintenance, or removal practices.  
Aviso: ANDREW no acepta ninguna obligación ni responsabilidad como resultado de prácticas incorrectas o peligrosas de instalación, inspección, mantenimiento o retiro.  
Avis: ANDREW décline toute responsabilité pour les conséquences de procédures d'installation, d'inspection, d'entretien ou de retrait incorrectes ou dangereuses.  
Hinweis: ANDREW lehnt jede Haftung oder Verantwortung für Schäden ab, die aufgrund unsachgemäßer Installation, Überprüfung, Wartung oder Demontage auftreten.  
Atenção: A ANDREW abdica do direito de toda responsabilidade pelos resultados de práticas inadequadas e sem segurança de instalação, inspeção, manutenção ou remoção.  
Avvertenza: ANDREW declina eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione di procedure di installazione, ispezione, manutenzione e smontaggio improprie o poco sicure.  
注意: ANDREW 公司申明對於不恰當或不安全的安裝、檢驗、維修或拆卸操作所導致的後果不負責任。何義務和責任

